



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.241

HOJA 1 de 2

## ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 14**  CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 21 09 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: M08 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**


MARCA: **BJ** MODELO: **3269/9** DIÁMETRO: **2 7/8"**  
 Nº PARTE: **1770** IDENT Nº: **484.** VIGENCIA: **6 MESES**  
 Nº SERIE: **484.** CAPACIDAD: **100 TON** BHCA:  TUBING:

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Estado de cuplas		<input checked="" type="checkbox"/>
Medición de Boca	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuerpo (Fisuras - Estado)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perno Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego Lateral /Juego Vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Compuesta		<input checked="" type="checkbox"/>
Perno de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desgaste de Asas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legüeta de Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trabas (Funcionamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seguro de Astas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resorte Principal / Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	

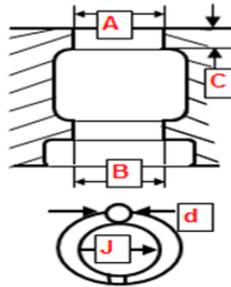

A	3 5/16"
B	3 5/16"
C	1 7/8"
J-juego lat.	2 1/4"
d-(dia.perno)	1 3/4" X 8 1/8"

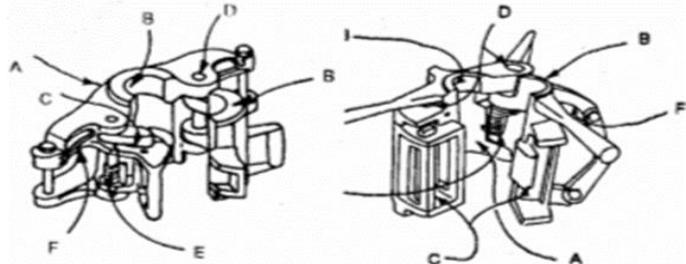

Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C **NO**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBSERVACIONES: QUEDA RECHAZADA POR ACIENTO DE CUMPLA, COMPUESTA Y CERROJO

GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº  
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.241

HOJA 2 de 2

## ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

21

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: M08

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. N° 105. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com