


	INFORME DE I.N.D		Nº 11.312 HOJA 1 de 2																																																			
	CUÑA NEUMÁTICA																																																					
PROCEDIMIENTO: PO 11	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">06</td> <td style="width: 33%;">10</td> <td style="width: 33%;">2021</td> </tr> </table>	06	10	2021																																															
06	10	2021																																																				
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M09	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																																			
MARCA: FADAC	MODELO: C	CAPACIDAD: 75 TON																																																				
Nº PARTE: 1789.	IDENT Nº: 08-43.	VIGENCIA: 6 MESES																																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado ☒</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☒</td> <td>Húmedas ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐	Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																						
Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐																																																				
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐																																																				
Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐																																																				
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																																				
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>060913/2</td> <td>06300</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																		
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																																		
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																																		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																																		
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																																		
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos Vinculación</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Resplado Cuña</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Colizas Mordazas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cono del Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Segmentos Interiores de Cuña</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Compuerta</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>  CUÑA MANUAL  CUÑA NEUMÁTICA						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	☐	☒	Estado de Pernos Vinculación	☒	☐	Estado de Agujeros	☒	☐	Estado de Resplado Cuña	☒	☐	Colizas Mordazas	☒	☐	Cono del Cuerpo	☒	☐	Segmentos Interiores de Cuña	☒	☐	Compuerta	☒	☐																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO																																																			
APTO	NO APTO																																																					
Detección de Fisuras	☐	☒																																																				
Estado de Pernos Vinculación	☒	☐																																																				
Estado de Agujeros	☒	☐																																																				
Estado de Resplado Cuña	☒	☐																																																				
Colizas Mordazas	☒	☐																																																				
Cono del Cuerpo	☒	☐																																																				
Segmentos Interiores de Cuña	☒	☐																																																				
Compuerta	☒	☐																																																				

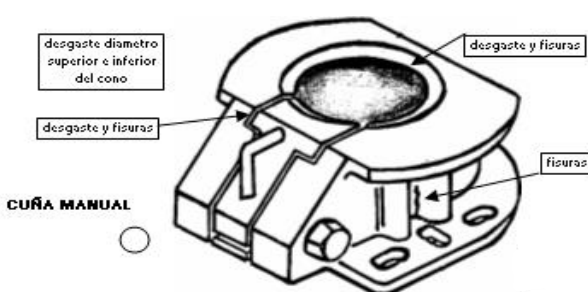

INFORME DE I.N.D

Nº 11.312

HOJA 2 de 2

CUÑA NEUMÁTICA

PROCEDIMIENTO: PO 11

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

06

10

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

M09

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

SETS DE ADICIONALES

Set de segment adicionales N°

N/A

para

Set de segment adicionales N°

N/A

para

Set de segment adicionales N°

N/A

para

N° Seg.


4

N° Mord.

110-40

Medida "A"

6 1/4"

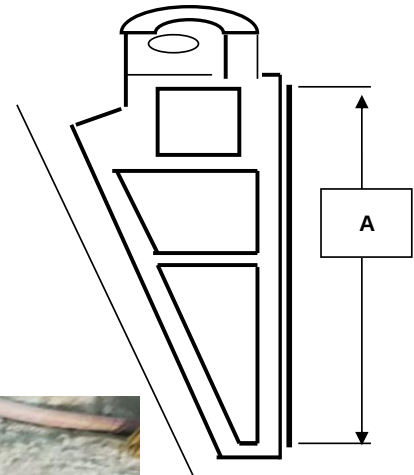

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA FIDEL GASTON
Op. N° 110/13. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com