



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.384

HOJA 1 de 2

## ALTO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: <b>PO 31</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>VIENTOS EL SUR SRL</b>	FECHA	03	11	2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE	1.832	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>		
MARCA: <b>SCANIA</b>	MODELO: <b>G480</b>	CAPACIDAD: <b>15000 LTS</b>				
INTERNO: <b>730</b>	DOMINIO: <b>AD-272-LP</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>				

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	<input type="checkbox"/>	aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,1	6,1
2	6,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1
3	6,2	6,2	6,3	6,1	6,3	6,3	6,1
4	6,2	6,1	6,3	6,2	6,3	6,2	6,1
5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2
6	6,3	6,2	6,1	6,2	6,2	6,3	6,1
7	6,3	6,0	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
8	6,3	6,0	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1
9	6,2	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NYUS - PM-LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.384

HOJA 2 de 2

ALTO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

03 11 2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.832

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

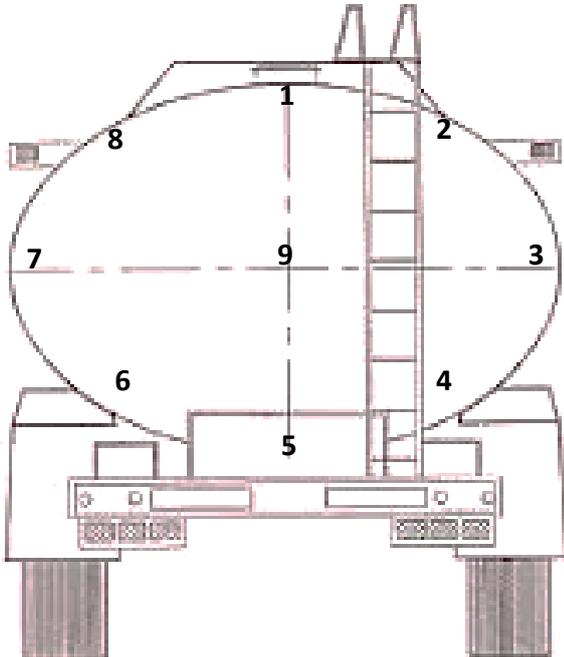

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA LUGO GASTON  
Op. NII D.S. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA