

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.616**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACIO 9m³ + PRUEBA HIDRAULICAPROCEDIMIENTO: **PO 31**CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

07

02

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.993

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.MARCA: **FORD**MODELO: **CARGO 1722**

CAPACIDAD:

9000 lts

INTERNO: **714**DOMINIO: **PAD-280**

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido

Falla

Espesor

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

Secas

Prueba de Estanqueidad

Si

No

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

3000

PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,4	6,3	6,6	6,4	6,3	6,5	6,3
2	6,2	6,3	6,5	6,3	6,2	6,5	6,2
3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,2	6,4	6,2
4	6,3	6,6	6,5	6,4	6,3	6,5	6,3
5	6,4	6,3	6,3	6,4	6,3	6,5	6,3
6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,6	6,5	6,3
7	6,4	6,3	6,6	6,3	6,6	6,4	6,3
8	6,4	6,8	6,6	6,5	6,6	6,4	6,4
9	6,3	6,8	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM END S.R.L.
MANSILLA LUGO GASTON
Op. N/ US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.616

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACIO 9m³ + PRUEBA HIDRAULICA

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

07 02 2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.993

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

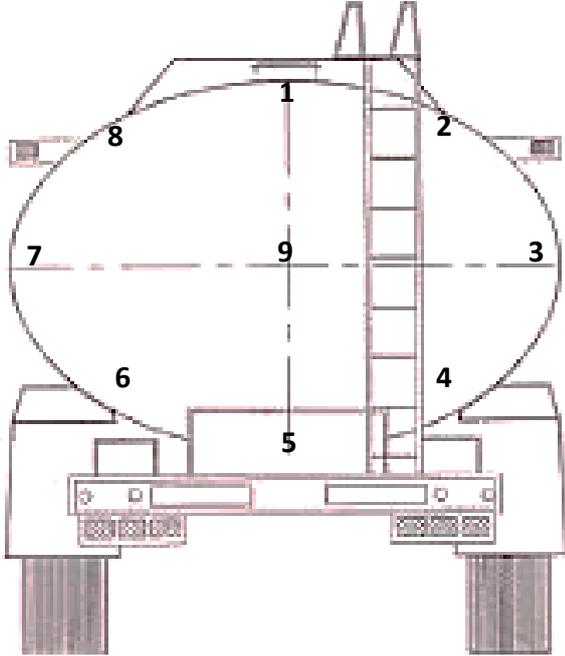

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIH US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA