

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.877**

HOJA 1 de 2

CAMPANA DE FRENO TBOR PISTONEO


PROCEDIMIENTO: PO 15	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 18 / 02 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: M10	LUGAR DE INSPECCIÓN: LOCACIÓN
MARCA: WILSON	MODELO: N/A	DIAMETRO: 47 X 12	
Nº PARTE: 2000	IDENT Nº: M10	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESPESORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
23,7	23,6	24,1	23,4
23,7	23,5	24	23,5
23,6	23,6	24,1	23,7
23,4	23,5	23,1	23
e MIN	23,4 mm	e MIN	23,0 mm

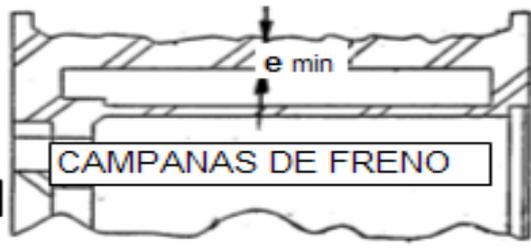

Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com