



INFORME DE I.N.D

Nº 12.079

HOJA 1 de 1

MEDICION DE ESPESOR CAMPANA FRENO TBOR PIST.


PROCEDIMIENTO: PO 15	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 26 04 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M09	LUGAR DE INSPECCIÓN: LOCALIZACIÓN
MARCA: N/A	MODELO: N/A	DIAMETRO: 1/4" X 7 3/4"	
Nº PARTE: 2148	IDENT Nº: 09-102/09-103	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	☒	☐	
ESPESORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
19,9	22,6	21,1	19,6
21,6	23,1	20,6	20,3
22,5	20,1	20,4	22,5
21,4	22,3	20,2	21,8
e MIN	19,9 mm	e MIN	19,6 mm

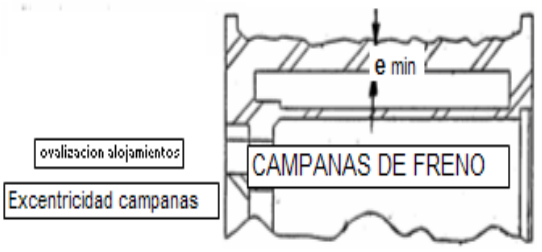

Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com