



# INFORME DE I.N.D

Nº 12.713

HOJA 1 de 2

## CAMION DE AGUA

PROCEDIMIENTO: <b>PO 31</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA: 20 / 07 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 2.176	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>
MARCA: <b>TORREGIANI</b>	MODELO: <b>N/A</b>	CAPACIDAD: <b>17 MTS<sup>3</sup></b>	
INTERNO: <b>183</b>	DOMINIO: <b>NIT 070</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	<input type="checkbox"/>	aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021.	8/9/2022.
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	4,0	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,0
2	4,1	4,2	4,3	4,3	4,1	4,3	4,1
3	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1
4	4,3	4,2	4,2	4,3	4,1	4,1	4,1
5	4,0	4,1	4,3	4,2	4,2	4,2	4,0
6	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1
7	4,0	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0
8	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2	4,0	4,0
9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIT 070 - PM LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.713

HOJA 2 de 2

CAMION DE AGUA

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

20 07 2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.176

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

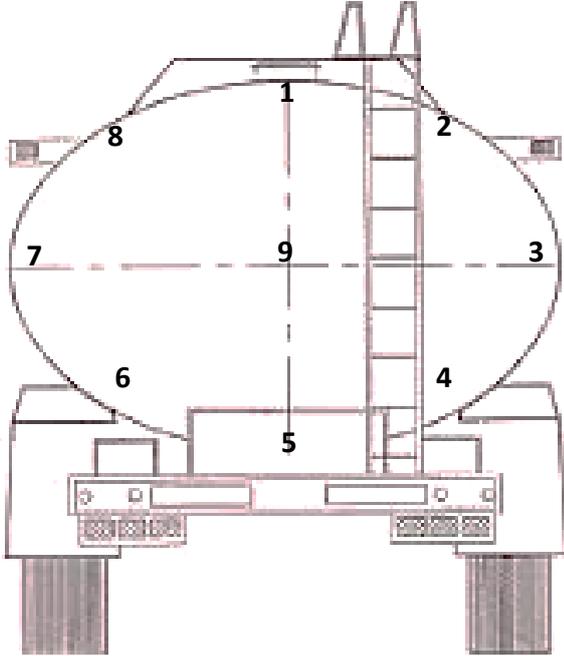

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII D.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com