

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.190**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 27 10 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 2.677 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: IVECO MODELO: L-163-4 CAPACIDAD: 15000 LTS

INTERNO: 758 DOMINIO: AC 863 RX VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección Visual int. y ext.: rechazado aprobado
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba: N/A

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| EQUIPO UT | 060913/2 | 06300 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | 8/9/2022, | 8/9/2023, |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | |
|------------------------|------|---------|
| | APTO | NO APTO |
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado de Cuerpo | X | |
| Estado de Casquete | X | |
| Estado de Hermeticidad | X | |



| MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN: | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| PUNTO | CASQUETE A | CASQUETE B | S1 | S2 | S3 | S4 | ESPESOR MÍNIMO |
| 1 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
| 2 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,1 |
| 3 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,1 |
| 4 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
| 5 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
| 6 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
| 7 | 6,4 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 8 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| 9 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| | | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |



INFORME DE I.N.D

Nº 13.190

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

27 10 2022



PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.677

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

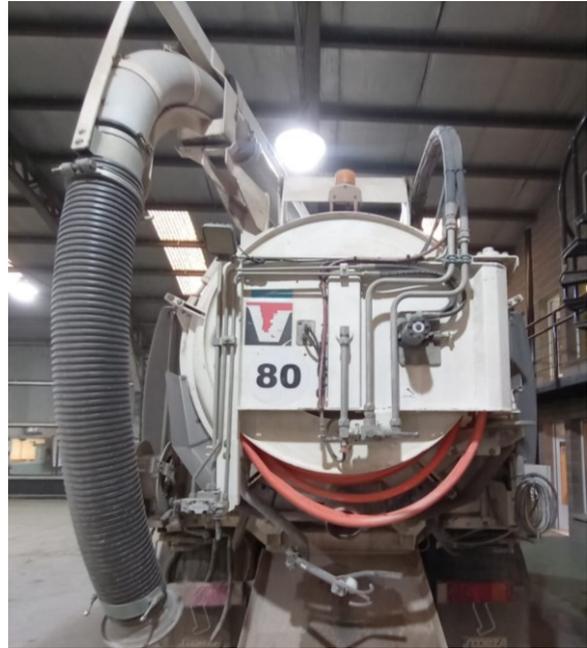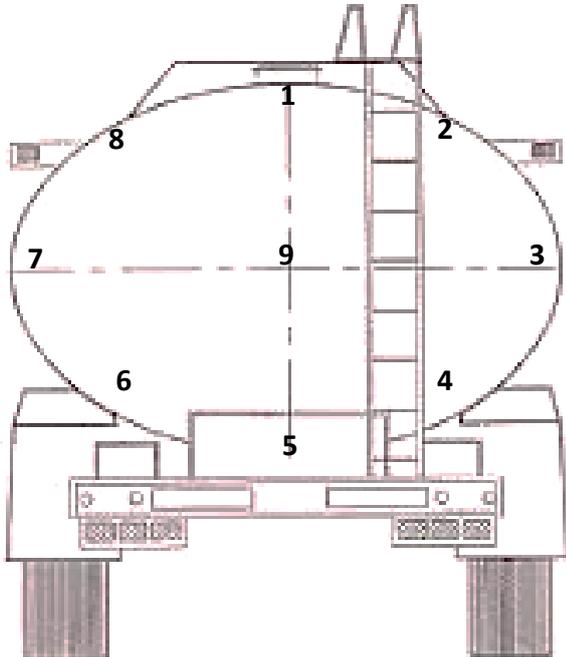

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN