


	INFORME DE I.N.D			Nº 14.010 HOJA 1 de 2																																
	EQUIPO DE VACÍO																																			
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	19	07	2023																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.399	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																
MARCA: IVECO	MODELO: 320	CAPACIDAD: 9 M3																																		
INTERNO: 145	DOMINIO: HEI 477	VIGENCIA: 12 MESES																																		
Inspección a metal limpio: ☐ Arenado Inspección con Ultrasonido: ☐ Falla Inspección por Partículas Mag.: ☐ Húmedas Prueba de Estanqueidad: ☒ Si Prueba Hidráulica: ☐ Presión de Prueba Limpieza Mecánica: ☐ Espesor: ☒ X Secas: ☐ No: ☐ N/A:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>060913/2</td> <td>06300</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022	8/9/2023	MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023																																
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022	8/9/2023																																
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023																																
DETALLE DE INSPECCIÓN																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Casquete</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Hermeticidad</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Casquete	X		Estado de Hermeticidad	X																					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																		
Detección de Fisuras	X																																			
Estado de Cuerpo	X																																			
Estado de Casquete	X																																			
Estado de Hermeticidad	X																																			
MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:																																				
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO																													
1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,3																													
2	6,3	6,5	6,3	6,2	6,5	6,5	6,2																													
3	6,2	6,4	6,4	6,4	6,6	6,4	6,4																													
4	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3																													
5	6,2	6,4	6,5	6,3	6,4	6,2	6,2																													
6	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3	6,4	6,3																													
7	6,5	6,4	6,3	6,3	6,3	6,5	6,3																													
8	6,2	6,4	6,3	6,4	6,5	6,6	6,3																													
9	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,6	6,4																													
Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII							SI																													
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																				
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																															

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

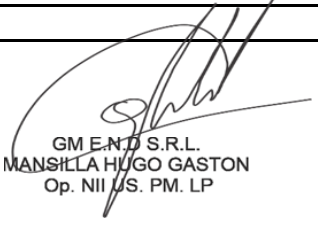

INFORME DE I.N.D

Nº 14.010

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

19

07

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.399

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

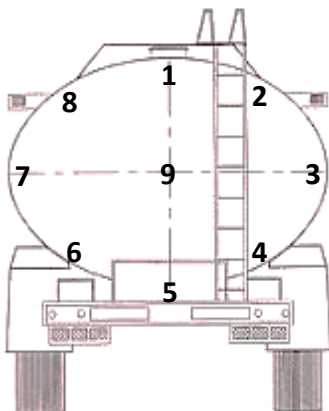

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com