



INFORME DE I.N.D

Nº 14.926

HOJA 1 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: **08 02 2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **3.054** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **SCANIA** MODELO: **SAYI** CAPACIDAD: **12000 lts**

INTERNO: **740** DOMINIO: **AA 434 KA** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad Si No

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT. | - |
| YUGO | 303 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT. | - |
| EQUIPO UT | 202000541986 | 47942 | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| EQUIPO UT | 5020634 | 45945 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 08/05/2020 | 08/05/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 40561 | 27/12/2022 | 27/12/2023 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC 49723 | 40560 | 27/12/2022 | 27/12/2023 |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | Jun-2021 | Jun-2026 |
| MASA PATRÓN | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | |
|------------------------|------|---------|
| | APTO | NO APTO |
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado de Cuerpo | X | |
| Estado de Casquete | X | |
| Estado de Hermeticidad | X | |



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

| PUNTO | CASQUETE A | CASQUETE B | S1 | S2 | S3 | S4 | ESPESOR MÍNIMO |
|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 1 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
| 2 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
| 3 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| 4 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 6,7 | 6,6 |
| 5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
| 6 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |
| 7 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,8 |
| 8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. MII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 14.926

HOJA 2 de 2

VECTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

08

02

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE


Nº PARTE

3.054

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

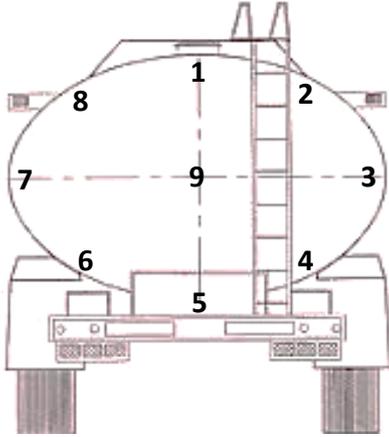

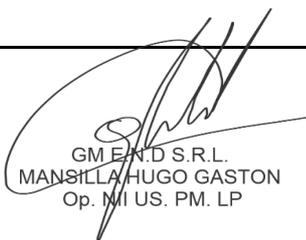
 GM E.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com