



INFORME DE I.N.D

Nº 15.709

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

24

08

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

3.328

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA:

MERCEDES BENZ

MODELO:

TORREGIANI

CAPACIDAD:

9 M3

INTERNO:

#206

DOMINIO:

NTI 073

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☐

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☐

Prueba de Estanqueidad

Si

☒

No

☐

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

Estado de Cuerpo

☒

Estado de Casquete

☒

Estado de Hermeticidad

☒

MEDICIÓN DE ESPORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,1	6,4	6,2	6,5	6,4	6,3	6,2
2	6,0	6,3	6,2	6,3	6,2	6,3	6,2
3	6,2	6,3	6,4	6,4	6,2	6,4	6,2
4	6,5	6,4	6,4	6,6	6,4	6,2	6,2
5	6,2	6,4	6,3	6,5	6,3	6,4	6,3
6	6,4	6,3	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2
7	6,4	6,2	6,8	6,4	6,3	6,4	6,3
8	6,2	6,0	6,7	6,2	6,4	6,2	6,2
9	6,2	6,1	6,5	6,1	6,3	6,2	6,1

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº

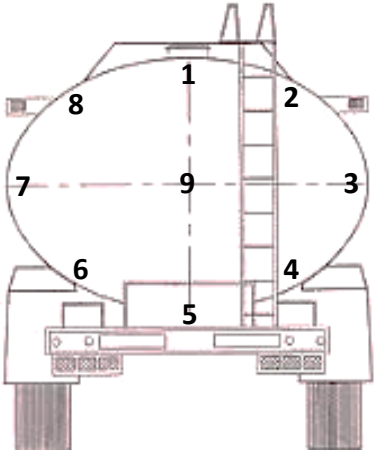
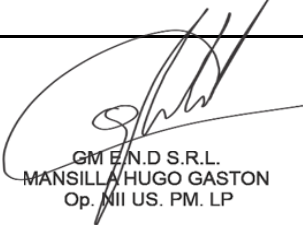
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.709 HOJA 2 de 2	
	EQUIPO DE VACIO			
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	24 / 08 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 3.328	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
  				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com