	INFORME DE I.N.D	Nº 17.550
	PORTAVOLQUETE	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO:	PO-48	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR	FECHA:	21	03	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	------------------------	--------	-----------	-----------	-------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#816	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------------	---------------------

MARCA:	IVECO	MODELO:	240-280	DOMINIO:	AH-07-SK
Nº PARTE:	4139	IDENT Nº:	#816	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	8/9/2020	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2020	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	8/3/2021	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	8/3/2021	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	8/9/2020	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




CADENA	MEDIDA	
LONGITUD	1,30 MTS	<input type="text"/>
DIÁMETRO	3/4"	<input type="text"/>
GRAMPAS U	1"	<input type="text"/>

Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

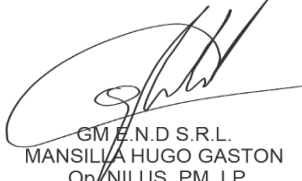 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.550 HOJA 2 de 2	
	PORTAVOLQUETE		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	PO-48	<input checked="" type="checkbox"/> X	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR	FECHA:	21	03	2026
----------------	--------------	---------------------------------------	----------	------------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#816	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------------	---------------------

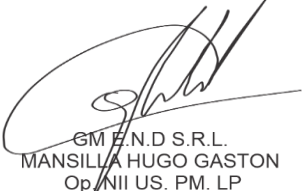

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com